

Saldatore ricaricabile a batteria

USB battery rechargeable soldering iron - User's guide

K 3782 4000



Importante: prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni.

• Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Lavorare solo in ambiente asciutto e privo di materiali infiammabili

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Non toccare la punta del saldatore quando è caldo né tentare di rimuovere la punta dal saldatore con le mani

Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF quando il saldatore non è in uso

La punta rimane calda per diversi minuti dopo l'uso. Assicurarsi che la punta si sia raffreddata prima di riporre il saldatore

Non smontare o modificare la batteria. La batteria contiene dispositivi di sicurezza e di protezione che se danneggiati possono causare dispersioni di calore o corti circuiti

Se il saldatore non funziona correttamente, non tentare di ripararlo. Contattare il rivenditore per assistenza tecnica

• Dati tecnici

Lunghezza 260 mm (con cappuccio)

Larghezza 29 mm

Altezza 40 mm



Peso 130 g circa

Capacità batteria 2900 mAh

Temperatura d'esercizio con punta per saldare: 50 – 500 °C

Pronto all'uso in 8 secondi circa

Autonomia: 30-40 minuti circa

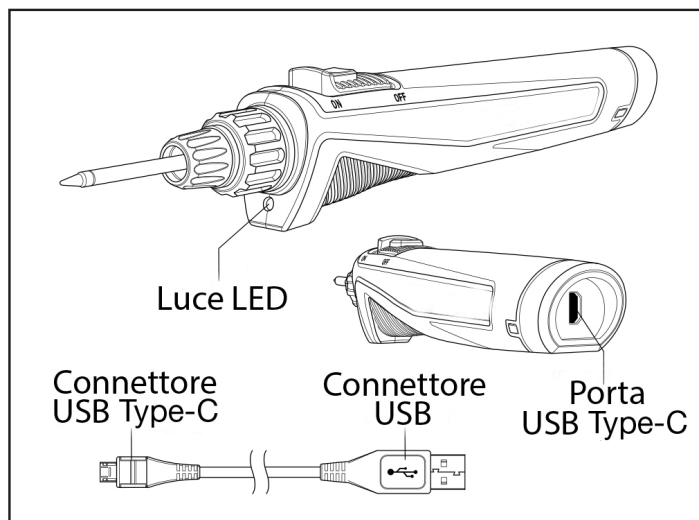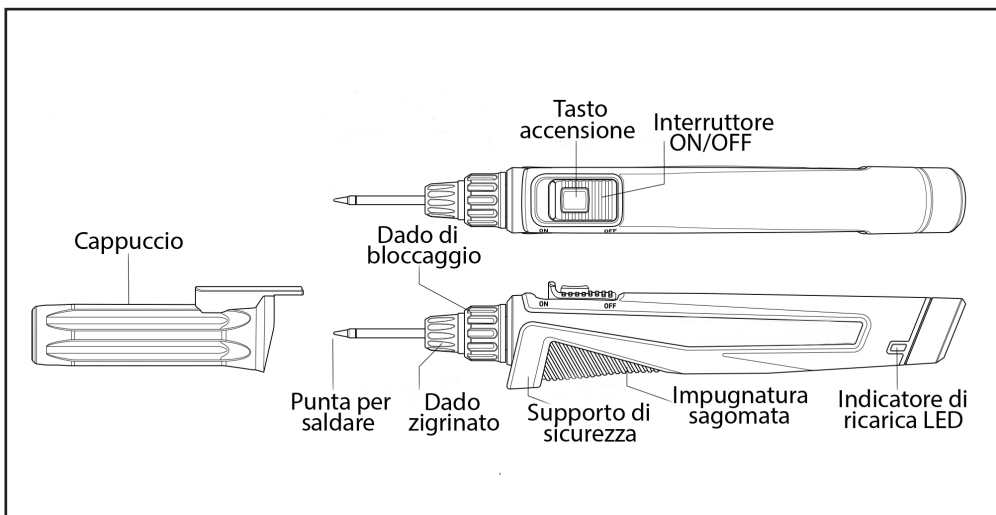

• Utilizzo del saldatore

Pulire accuratamente e rimuovere olio o altre impurità dai componenti da saldare

Usare piccole quantità di lega per saldatura. L'utilizzo di un quantitativo eccessivo può causare un corto circuito


1. Spostare l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione ON
2. Tenere premuto il pulsante di accensione. Quando si illumina l'indicatore led, il saldatore è acceso
3. Lasciare che la punta raggiunga la temperatura di esercizio
4. Applicare una piccola quantità di lega per saldatura sulla superficie della punta
5. Scaldare il rocchetto permettendo ad una piccola quantità di materiale di fluire sull'estremità del filo
6. Con la superficie inclinata della punta (non l'estremità) riscaldare il giunto da saldare consentendo al calore di far fondere la lega per la saldatura
7. Lasciare che una piccola quantità di saldatura fluisca sul giunto
8. Per ottenere un giunto forte, non toccare o spostare il giunto finché non è raffreddato completamente

Nota: ruotando il dado nero zigrinato la punta che monta sul saldatore può essere ruotata in qualsiasi angolazione.

Utilizzare le pinze per evitare di toccare la punta

• Sostituire la punta

1. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF. Far raffreddare completamente la punta prima di sostituirla
 2. Utilizzare solo le punte incluse nel kit
 3. Non limare la punta
 4. Stagnare sempre la punta dopo ogni utilizzo per evitare l'ossidazione
- Svitare la vecchia punta ruotando il dado di bloccaggio in senso antiorario
 - Avvitare la nuova punta ruotando il dado di bloccaggio in senso orario

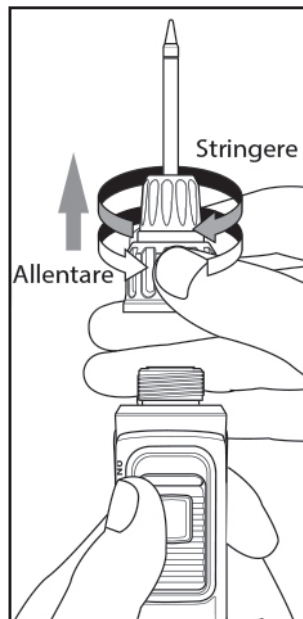

• Ricarica

- 1) Collegare il connettore micro USB alla porta micro USB del saldatore
- 2) Collegare il connettore USB alla porta USB del computer o al caricatore USB da muro
- 3) Caricare la batteria per almeno 3,5 ore prima dell'uso
- 4) Il saldatore è completamente carico quando l'indicatore led diventa verde

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società **ABC Tools S.p.A.** con sede in Viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (MI)

Dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto:

Saldatore ricaricabile a batteria K 3782 4000

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle Direttiva Europea: **RoHS 2011/65/EU-2015/863**

EN55014-1:2021 EN61000-3-3:2013+A1:2019 EN55014-2:2021 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-5:2014+A1:2017 IEC61000-4-6:2013

Il legale rappresentante:

Data: Novembre 2021